



BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG
PISTOLENHANDGRIFF MIT VERTEILER

102 573

Bedienungsanleitung : 574.185.113 - 1202

Datum : 01/02/12 - Ersetzt : 28/06/06

Änderung : Aktualisierung

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGER HINWEIS : Vor Lagerung, Installation oder Inbetriebnahme des Geräts bitte sämtliche Dokumente sorgfältig lesen (Einsatz nur von geschulten Personal).

ALLE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN SCHRIFTLICHEN ANGABEN UND ABBILDUNGEN STELLEN DIE NEUESTEN PRODUKTINFORMATIONEN DAR. WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN.

KREMLIN - REXSON

150, avenue de Stalingrad
93 245 - STAINS CEDEX – France

☎ : 33 (0)1 49 40 25 25 Fax : 33 (0)1 48 26 07 16

www.kremlin-rexson.com




**BEDIENUNGSANLEITUNG
PISTOLENHANDGRIFF**

INHALTSVERZEICHNIS

01. SPRENGZEICHNUNG	2
02. STÜCKLISTE	3
03. WARTUNG	3
04. DEMONTAGE / MONTAGE	4

01. SPRENGZEICHNUNG

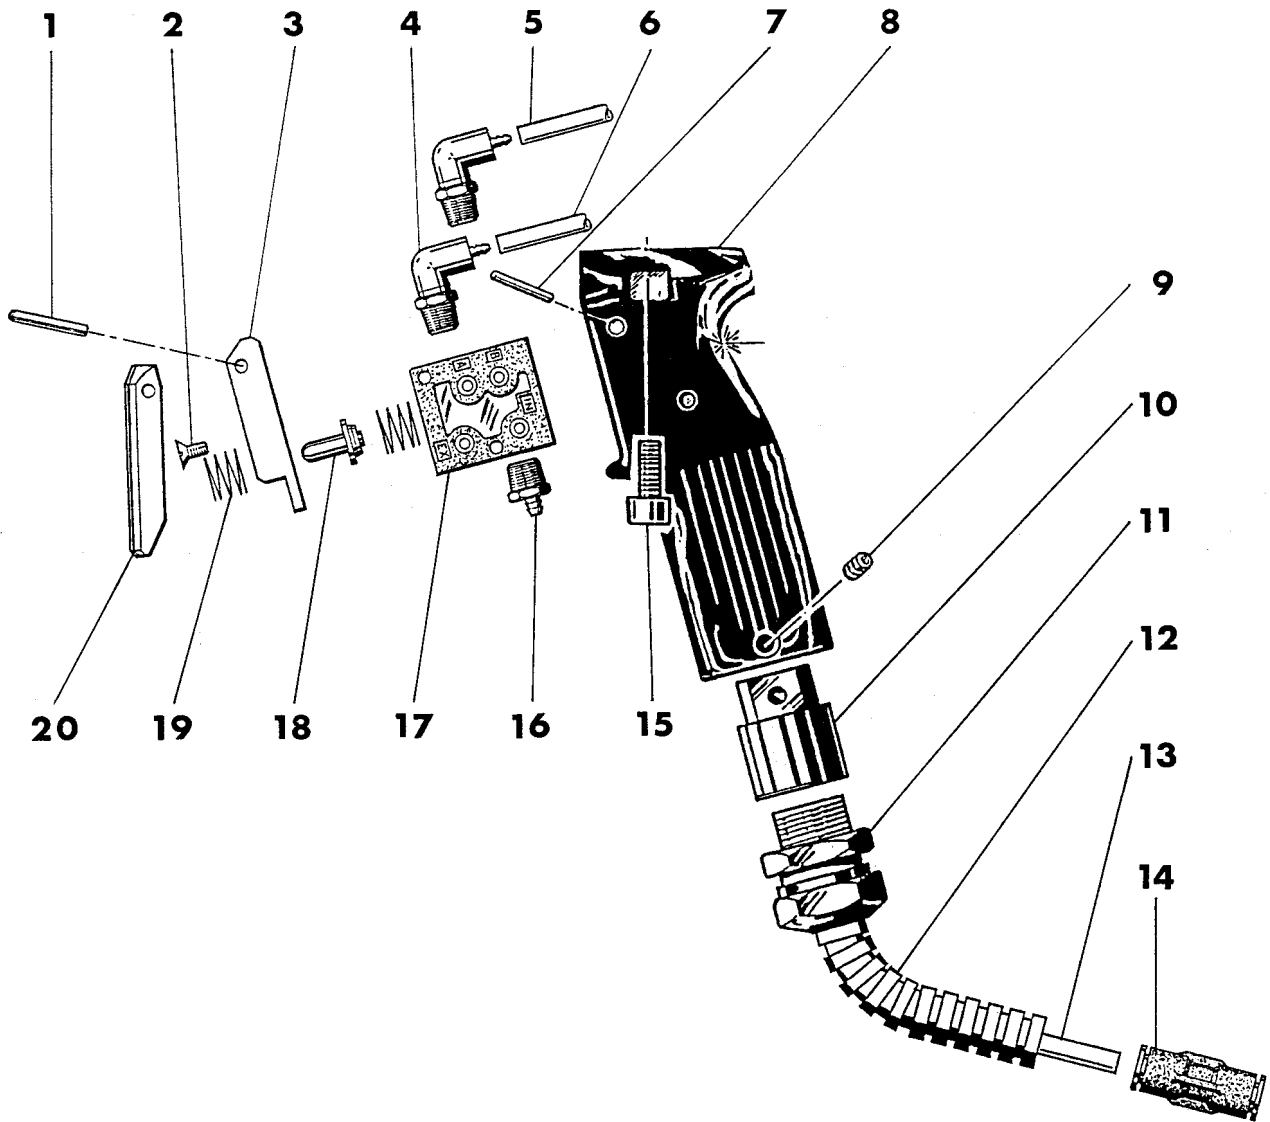

02. STÜCKLISTE

Pos	#	Désignation	Description	Bezeichnung	Denominación	Qtät
1	88 429	Goupille	Cotter pin	Splint	Pasador	1
2	88 201	Vis, F90° M 3x8	Screw, F90° M 3x8	Schraube, F90° M 3x8	Tornillo, F90° M 3x8	2
3	205 865	Plaque de liaison	Junction plate	Verbindungsplatte	Placa de unión	1
4	905 120 926	Coude, M 1/8"G	Elbow, M 1/8"G	Winkelnippel, M 1/8"G	Codo, M 1/8"G	2
5	539 090 126	Tube	Tube	Röhre	Tubo	0,2M
6	76 288	Tube	Tube	Röhre	Tubo	0,2M
7	88 431	Goupille	Cotter pin	Splint	Pasador	2
8	205 382	Poignée	Handle	Griff	Empuñadura	1
9	88 294	Vis, HC M 4x5	Screw, HC M 4x5	Schraube, HC M 4x5	Tornillo, HC M 4x5	2
10	204 269	Liaison de presse-étoupe	Cup junction	Durchführungsverbindung	Unión de prensa estopa	1
11	204 483	Presse-étoupe	Cup	Durchführung	Prensa estopa	1
12	76 551	Gaine	Sleeve	Kabelbekleidung	Funda	0,5M
13	76 607	Tube	Tube	Röhre	Tubo	0,6M
14	552 322	Raccord	Fitting	Anschluss	Racor	1
15	933 151 196	Vis, CHc 6x16	Screw, CHc 6x16	Schraube, CHc 6x16	Tornillo, CHc 6x16	2
16	905 120 907	Raccord	Fitting	Anschluss	Racor	1
17	90 171	Distributeur	Distributor	Verteiler	Distribuidor	1
18	205 864	Poussoir	Push rod	Druckschalter	Botón pulsador	1
* 19	90 172	Ressort	Spring	Feder	Muelle	2
20	205 863	Gâchette	Trigger	Abzughebel	Gatillo	1

* Pièces de maintenance préconisées tenues en stock

* Preceding the index number denotes a suggested spare part.

* Bezeichnete Teile sind empfohlene Ersatzteile.

* Piezas de mantenimiento preventivas a tener en stock.

03. WARTUNG

Um schwere Risiken wie zum Beispiel eine Materialinjektion in der Haut oder in anderen Teilen des Körpers (Augen, Finger, usw.) zu verhindern, müssen Sie :

- die Pistole mit einem Sicherheitsventil (Anwesenheitspflicht oberhalb von der Pistole) vor der Demontage oder irgendeiner Intervention isolieren.
- überprüfen, dass den Betriebsdruck entleert wurde.

Tägliche Wartung :

- den Zustand der ganzen Pistole überprüfen.
- die abgenutzte Teile ersetzen.

NIE DEN HANDGRIFF VÖLLIG IN LÖSEMittel EINSENKEN

Dichtungen könnten beschädigt werden

04. DEMONTAGE / MONTAGE

A. DEMONTAGE DES HANGRIFFES

1. Die Röhren (Pos.5 & 6) von Pistole trennen. Passen Sie auf, ihre Stellen zu lokalisieren,
2. Die Schrauben (Pos.15) abschrauben und den Handgriff abnehmen,
3. Die Röhre (Pos.13) vom Anschluss (Pos.14) trennen,
4. Die Durchführung (Pos.11) ein bisschen lösen,
5. Die Schraube (Pos.9) abschrauben, Die Gesamtteile : Durchführungsverbindung (Pos. 10), Durchführung (Pos.11), Kabelbekleidung (Pos.12) abnehmen,
6. Die Durchführung (Pos.11) der Durchführungsbekleidung (Pos.10) abschrauben und die Kabelbekleidung (Pos.12) aus der Durchführung herausziehen,
7. Die 2 Splinte (Pos.7) entfernen,
8. Den Verteiler (Pos.17) (mit die Röhren) des Handgriffes (Pos. 8) abnehmen,
9. Die Röhre (Pos. 13) vom Anschluss (Pos.16) trennen,
10. Die Röhre (Pos.5) vom Winkelnippel (Pos. 4) trennen,
11. Die Röhre (Pos.6) vom Winkelnippel (Pos. 4) trennen,
12. Den Splint (Pos.1) entfernen, den Abzugshebel (Pos.20) und die Feder (Pos.19) abnehmen,
13. Die Schrauben (Pos.2) abschrauben. Den Druckschalter (Pos.18), die Verbindungsplatte (Pos.3) und die Feder (Pos.19) abnehmen,
14. Die Anschlüsse (Pos.16) und die Winkelnippel (Pos.4) abschrauben,
15. Den Handgriff (Pos.8) mit passendem Lösemittel reinigen.

B. AUSTAUSCH DER KABELBEKLEIDUNG

1. Die Röhren (Pos.5 & 6) von Pistole trennen. Passen Sie auf, ihre Stellen zu lokalisieren,
2. Die Schrauben (Pos.15) abschrauben und den Handgriff abnehmen,
3. Die Kabelbekleidung (Pos.12) aus der Durchführung abnehmen,
4. Die Kabelbekleidung ersetzen und zum Zusammenbau die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge folgen.